TIG-MAX® XT 6000
APPAREIL DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONTENU DU SET



TIG-MAX® appareil



Câble bleu avec manche

Câble de masse noir



1x TC-275
1x TC-510



3 x pinceau

SÉCURITÉ




- Inspectez l'appareil avant chaque utilisation pour vérifi er qu'il n'est pas endommagé
- Portez des lunettes de protection et des gants
- Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé
- Gardez l'appareil au sec
- Lisez les informations de sécurité pour la manipulation des liquides dans les fiches techniques corres-pondantes

MONTAGE

- Branchez le connecteur du câble bleu dans la prise en haut à droite sur l'appareil
- Vissez le manche au câble
- Vissez la broche au manche puis insérez la douille isolante par-dessus
- Vissez le pinceau sur la broche et faites glisser la douille isolante dessus
- Branchez le connecteur du câble noir dans la prise en bas sur l'appareil
- Fixez la borne de masse à la pièce à usiner
- Veillez à ce que l'appareil soit éteint (interrupteur au dos)
- Branchez l'appareil à la prise de courant



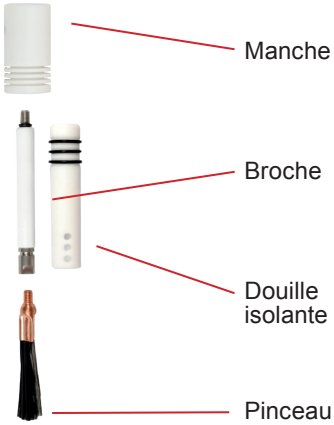


La douille isolante renferme les fils du pinceau et sert de protection des contacts!

UTILISATION

1

- Vérifi ez que l'appareil est EN MARCHE (interrupteur au dos)
- Sélectionnez le mode de fonctionnement :
  NETTOYAGE POLISSAGE
  ou MARQUAGE
- Réglez la puissance requise
- Versez l'électrolyte de nettoyage et de polissage recommandé dans un récipient adapté

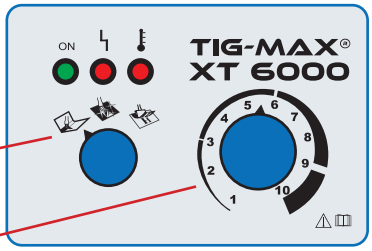



PRODUITS CONSOMMABLES

Utilisez uniquement des pièces d'usure TIG-MAX originales: pinceau, douilles isolantes et liquides.


www.hsf-group.de

2

- Trempez le pinceau dans l'électrolyte de nettoyage
- Avancer la douille isolante
- Appliquez du produit sur le cordon de soudure à l'aide du pin-ceau en décrivant des mouvements lents et circulaires
- Gardez le pinceau humide! Un pinceau sec sera moins effi cace et s'usera plus rapidement
- Vaporisez immédiatement la pièce à usiner avec un liquide neutralisant approprié
- Rincez ensuite la pièce à usiner avec beaucoup d'eau

3

- Rincez le pinceau avec précaution après usage pour éliminer le liquide
- Dévissez le pinceau (ATTENTION, BRÛLANT) et nettoyez si nécessaire le fi letage de la broche à l'aide d'une petite brosse métallique, puis appliquez un peu de pâte de cuivre

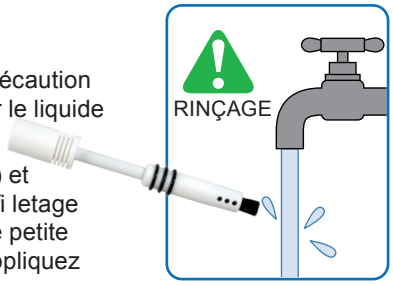

HSF GROUP GmbH | Wissenbacher Weg 3 | 35684 Dillenburg | Germany
T +49 2776 92278-0 | F +49 2776 92129-5 | www.hsf-group.de | info@hsf-group.de